
Kod alarmu	19	Błąd termistora temperatury ssania sprężarki (Ts)

● Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku głównym / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. zewn. / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. wewn. .

★Ten kod alarmu jest wyświetlany w przypadku wykrycia zwarcia (poniżej 0,24 kΩ) lub odłączenia (powyżej 500 kΩ) termistora podczas pracy w trybie ogrzewania lub chłodzenia.

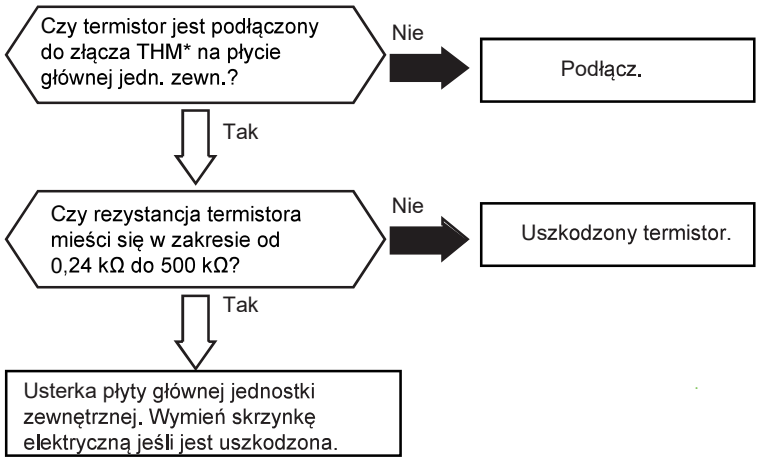

Model	THM*
050-100	THM81(Ts)

Objaw	Przyczyna	Sprawdzany element	Działanie (wyłącz wyłącznik główny)
Uszkodzony termistor	Usterka	Sprawdź rezystancję.	Wymień termistor, jeśli jest uszkodzony.
	Nieprawidłowe połączenie	Sprawdź podłączenie do płyty głównej jedn. zewn.	Wykonaj prawidłowo połączenia
Uszkodzona płyta główna jedn. zewn.		Wymień płytę główną jedn. zewn. i sprawdź działanie.	Wymień skrzynkę elektryczną, jeśli jest uszkodzona.

