
Kod alarmu	82	Usterka termistora rury cieczowej czynnika chłodniczego (TL)

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku głównym / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. zewn. / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. wewn.
- Ten kod alarmu jest wyświetlany w przypadku wykrycia zwarcia (poniżej 0,24 kΩ) lub odłączenia (powyżej 840 kΩ) termistora podczas pracy w trybie ogrzewania lub chłodzenia. Praca jest automatycznie wznawiana po usunięciu usterki.
- Wykonaj resetowanie jednostki, aby skasować alarm.
- Czujnik termistorowy jest podłączony do płyty PCB jednostki zewnętrznej (jednostka Hydro Split / Integra).



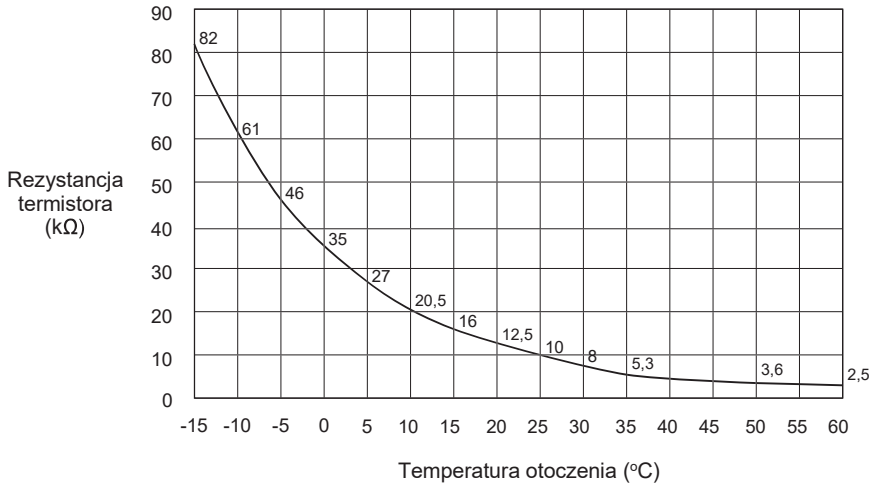

Charakterystyka termistora