
Kod alarmu 07	Spadek przegrzania gazu tłocznego


- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB wyświetlacza J.Z. / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.

★ Jeśli temperatura gazu tłocznego sprężarki (Td) przez 30 minut pracy jest niższa niż szacowana temperatura skraplania, sprężarka zatrzymuje się, a po trzech minutach praca jest automatycznie ponawiana. Jeśli zdarzy się to ponownie dwukrotnie w ciągu kolejnych 120 minut, wyświetlany jest ten kod alarmu.

★ Ten kod alarmu jest wyświetlany, gdy nieprawidłowości nie można wykryć przez wykrywanie utraty synchronizacji, z powodu zablokowania wału sprężarki.

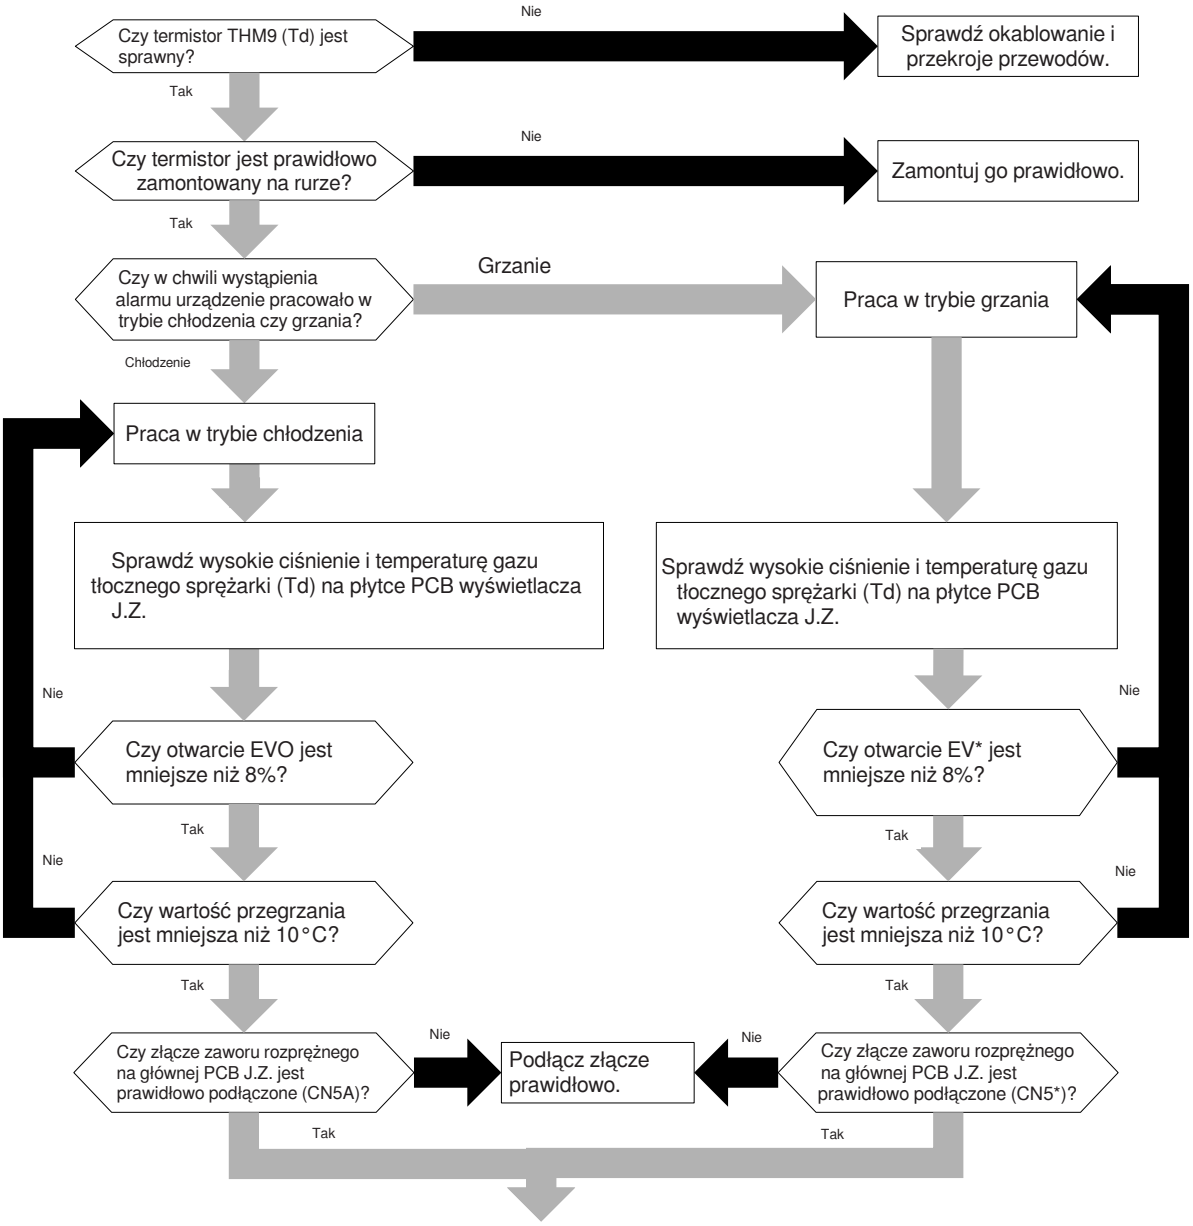

Dalej na następnej stronie.

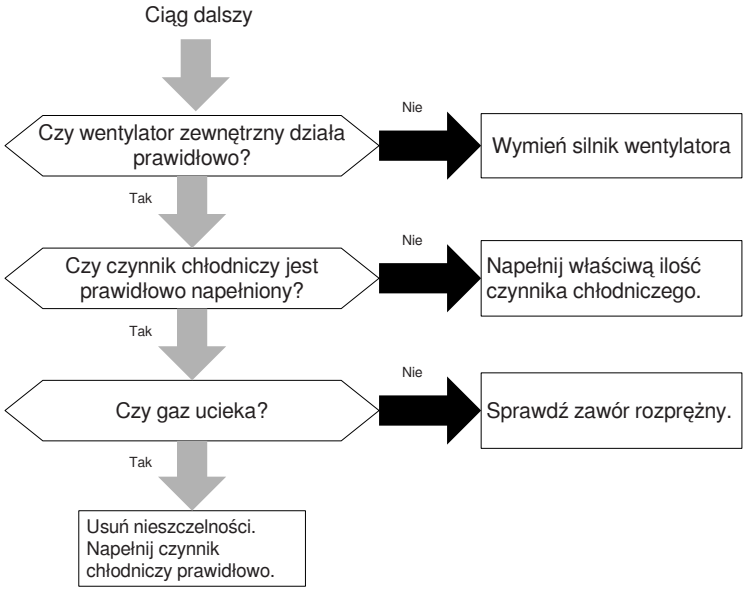

Model	EV*	CN5*
044-080	EVO	CN5A
100-160	EVO/EVB	CN5A/CN5B

Zjawisko	Przyczyna		Element kontroli	Działanie (wyłączyć wyłącznik główny)
Spadek przegrzania gazu tłocznego	Obieg chłodniczy niezgodny z układem elektrycznym		Sprawdź obieg chłodniczy i układ elektryczny.	Napraw okablowanie.
	Przeładowany czynnik chłodniczy		Sprawdź ciśnienia.	Napełnij czynnik chłodniczy prawidłowo.
	Uszkodzony zawór rozprężny		Sprawdź zawór rozprężny.	Wymień zawór rozprężny, jeśli jest uszkodzony.
	Uszkodzona główna PCB J.Z.	Usterka	Sprawdź działanie.	Wymień skrzynkę elektryczną, jeśli jest uszkodzona.
		Odłączone przewody zaworu rozprężnego	Sprawdź połączenia.	Napraw połączenia przewodów.
	Uszkodzony termistor gazu tłocznego	Usterka	Sprawdź rezystancję termistora.	Wymień termistor, jeśli jest uszkodzony.
		Nieprawidłowy montaż	Sprawdź sposób zamocowania.	Zamontuj termistor prawidłowo.
		Nieprawidłowe połączenie	Sprawdź połączenia.	Usuń luz, wymień złącze lub napraw połączenia.