
Kod alarmu 25	Nieprawidłowość termistora rury cieczowej wymiennika ciepła (Te2) Nieprawidłowość termistora temperatury gazu ssącego sprężarki (Ts)

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB wyświetlacza J.Z. / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.

★ Ten kod alarmu jest wyświetlany, gdy podczas grzania lub chłodzenia wykryto zwarcie (0,24 kΩ lub mniej) lub przerwę (500 kΩ lub więcej) termistora.

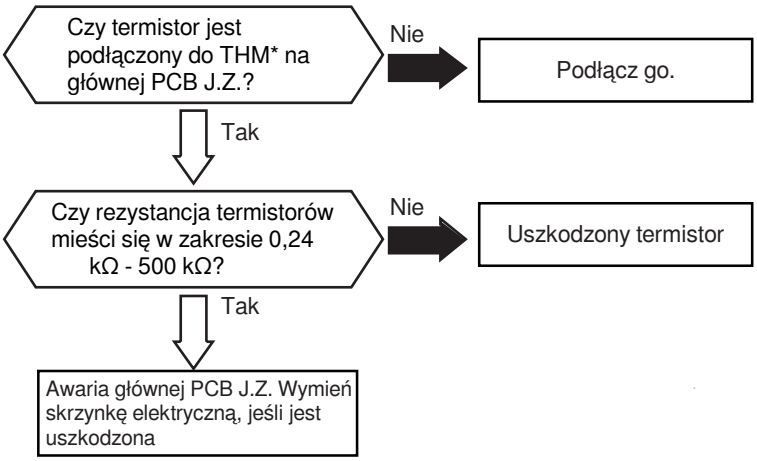

Model	THM*
044-080	THM81 (Te2)
Jednofazowa 100-160	THM81 (Ts)
Trójfazowa 100-160	THM19 (Ts)

Zjawisko	Przyczyna	Element kontroli	Działanie (wyłączyć wyłącznik główny)
Uszkodzony termistor	Usterka	Sprawdź rezystancję.	Wymień termistor, jeśli jest uszkodzony.
	Nieprawidłowe połączenie	Sprawdź okablowanie do głównej PCB J.Z.	Napraw okablowanie i połączenia.
Uszkodzona główna PCB J.Z.		Wymień główną PCB J.Z. i sprawdź działanie.	Wymień skrzynkę elektryczną, jeśli jest uszkodzona.

