
Kod alarmu 53	Wykrycie sygnału błędu falownika

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB wyświetlacza J.Z. / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.

★ Jeśli na falowniku wykryta zostanie poniższa nieprawidłowość, sprężarka zatrzymuje się. Po trzech minutach praca jest automatycznie wznawiana. Jeśli zdarzy się to ponownie 6 razy w ciągu kolejnych 30 minut, wyświetlany jest ten kod alarmu. ① Błąd IPM (kod przyczyny zatrzymania falownika = 1) ② Wykrycie utraty synchronizacji (kod przyczyny zatrzymania falownika = 21) ③ Nieprawidłowy sprzęt PFC (kod przyczyny zatrzymania falownika = 23) tylko dla jednostek 044-080. ④ Wykrycie zwarcia doziemnego sprężarki (kod przyczyny zatrzymania falownika = 12) tylko dla jednostek 100-160

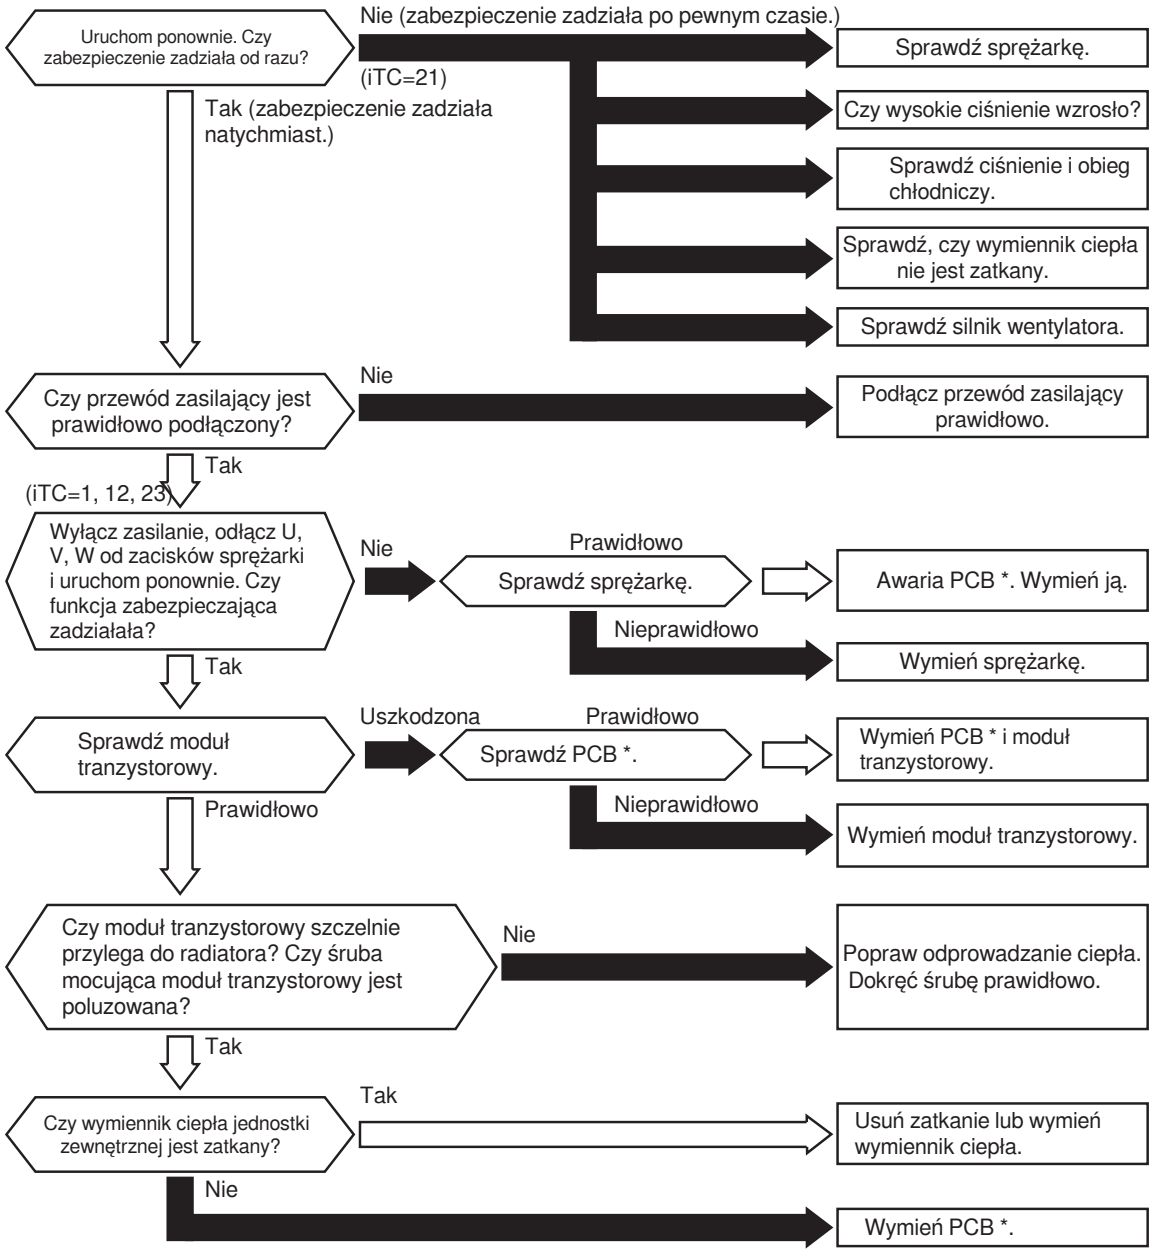

Model	PCB *
044-080	Główna PCB J.Z.
100-160	PCB falownika